



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

## УПРАВЛЕНИЕ “КАЧЕСТВО”

УТВЪРЖДАВАМ,  
РЪКОВОДИТЕЛ  
УПРАВЛЕНИЕ “КА

заличено на  
основание  
ЗЗЛД

25.03 2014..... г. /ГАЛЯ НИКОЛОВА/

### МЕТОДИКА

ЗА МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ШУБЛЕРИ

Идентификационен № УК.МО.МТ.913/01

**ОБЕКТ:** ЛАБОРАТОРИЯ МФХИ

**СИСТЕМА:** ОК

**ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** ОТДЕЛ МО

Козлодуй

2014 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
1 УВОД.....	2
2 ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ.....	2
2.1 Термини и определения.....	2
2.2 Означения и съкращения .....	2
3 ПРОВЕРОЧНИ ОПЕРАЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕТАЛОНИ И СПОМАГАТЕЛНИ СИ .....	2
4 УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧНАТА ПРОВЕРКА.....	3
4.1 Условия: .....	3
4.2 Подготовка за проверка .....	3
5 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА.....	3
5.1 Мерки за безопасност.....	3
5.2 Изисквания към персонала .....	3
6 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА .....	4
6.1 Административно проучване.....	4
6.2 Техническо проучване .....	4
6.3 Метрологично изследване .....	4
6.4 Обработване на резултатите от проверката .....	6
7 ОФОРМЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКА .....	6
8 ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ .....	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма на протокол от метрологична проверка	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблици с допустими отклонения	

## 1 УВОД

Настоящата методика определя условията, метода и средствата за метрологична проверка на шублери с измервателен обхват от 0 до 2000 mm и стойности на деление от 0,001 mm до 0,1 mm.

Методът на измерване е метод на пряко измерване и сравнение с еталонни плоскопаралелни краищни мерки за дължина и еталонни гладки гривни.

Изложението на методиката е съгласно изискванията на [1].

## 2 ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Основните термини, използвани в настоящата методика са дадени в [2].

### 2.1 Термини и определения

Нониус – нанесена върху подвижната рамка на шублера допълнителна скала, чрез която се отчитат дробни части от делението на основната милиметрова скала.

### 2.2 Означения и съкращения

ТДП - Техническа документация от производителя

МП – Метрологична проверка

СИ – Средство за измерване

ЛПС – Лични предпазни средства

## 3 ПРОВЕРОЧНИ ОПЕРАЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕТАЛОНИ И СПОМАГАТЕЛНИ СИ

При подготовката и при проверката се извършват операциите и се използват еталони и спомагателни средства, посочени в таблица 3-1.

Таблица 3-1

№ по ред	Наименование на операцията	Точка от методиката	Нормативни документи	Еталони и спомагателни СИ, метрологични характеристики
1	Подготовка за извършване на проверката	4.2	[3]	Термохигрометър с обхват по температура до 60 °С и неопределеност до 0,2 °С и с обхват за относителна влажност до 100 %RH и неопределеност до 3 %RH.
2	Административно проучване	6.1	[3]	-
3	Техническо проучване	6.2	[3]	-
4	Метрологично изследване	6.3	[3]; [4]	Работни еталони-комплект плоскопаралелни краищни мерки за дължина с номинални размери от 0,5 mm до 100 mm, клас 1; комплект плоскопаралелни краищни мерки за дължина с номинални размери от 100 mm до 1000 mm, клас 2; гладки гривни с номинални стойности на диаметъра от 6 mm до 400mm.

При извършване на проверката, използваните еталони трябва да бъдат калибрирани, а спомагателните средства - проверени.

## 4 УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧНАТА ПРОВЕРКА

### 4.1 Условия:

Метрологичната проверка на шублери се извършва при спазване на следните условия :

4.1.1 Температура на помещението, в което се извършва проверката, трябва да бъде в границата на  $(20,0 \pm 5,0)^\circ\text{C}$ .

4.1.2 Относителна влажност на въздуха при температура  $(20,0 \pm 5,0)^\circ\text{C}$  – от 55% до 75% RH.

### 4.2 Подготовка за проверка

Преди проверката трябва да се извършат следните подготвителни операции:

4.2.1 Краищните мерки, гладките гривни и работните повърхнини на шублерите се почистват с екстракционен бензин с чиста памучна кърпа;

4.2.2 След почистване шублерите престояват в помещението за проверка върху метална плоча не по-малко от 1 h, а при липса на плоча – открити не по-малко от 3 h.

## 5 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

### 5.1 Мерки за безопасност

5.1.1 При работа с екстракционен бензин да се работи в проветриви помещения и да се използват лични предпазни средства (ЛПС) за индивидуална защита на кожата, очите и дихателната система (гумени ръкавици, закрит тип очила срещу агресивни вещества, маска).

5.1.2 При попадане на екстракционен бензин върху кожата, незабавно да се свали работното облекло и засегнатия участък да се измие обилно с течаща вода и сапун.

5.1.3 При работа да се спазват правилата на [5] и [6].

### 5.2 Изисквания към персонала

5.2.1 Проверката се извършва от един специалист, преминал обучение и положил успешно изпит по Техническа експлоатация (ТЕ) в лаборатория МФХИ.

5.2.2 Да притежава не по-ниска от IV квалификационна група по Техническа безопасност (ТБ) съгласно изискванията на [7].

5.2.3 Да е запознат с Техническа документация от производителя (ТДП) на проверяваното СИ.

5.2.4 Да е преминал инструктаж по ТБ.

## 6 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА

### 6.1 Административно проучване

При административното проучване чрез външен оглед трябва да бъде установено:

6.1.1 наличие на надписи и означения.

6.1.1.1 наличие на знак или наименование на завода производител;

6.1.1.2 наличие на фабричен номер;

6.1.2 наличие и валидност на знаци от предишна метрологична проверка;

6.1.3 наличие на ТДП;

6.1.4 отсъствие на механични дефекти и повреди.

В случай на несъответствие с изискванията на точка 6.1 проверката се прекратява. В протокола от метрологична проверка, Приложение 1, в т.1 се записва “не отговаря на изискванията”. СИ се маркира със знак за забрана съгласно изискванията на [8] и се издава известие за негодност съгласно изискванията на [9].

### 6.2 Техническо проучване

6.2.1 По работните повърхнини на шублерите не трябва да има побитости, драскотини, следи и петна от корозия и други дефекти;

6.2.2 Правилно означени и оцифрени основна скала и скала на нониуса;

6.2.3 Чертите на скалите трябва да бъдат равни, четливи и добре видими;

6.2.4 Придвижването на подвижната част трябва да бъде леко, плавно, а рамката да не се премества по линията под собствената си маса;

6.2.5 Стопорният механизъм да закрепва подвижната рамка при всяко положение в границите на измервателния обхват.

В случай на несъответствие с изискванията на точка 6.2 проверката се прекратява. В протокола от метрологична проверка, Приложение 1, в т.2 се записва “не отговаря на изискванията”. СИ се маркира със знак за забрана съгласно изискванията на [8] и се издава известие за негодност съгласно изискванията на [9].

### 6.3 Метрологично изследване

6.3.1 Определяне на отклонението от равнинност на измервателни повърхнини и отклонението от праволинейност на измервателните повърхнини

Определянето на отклонението от равнинност на измервателните повърхнини се извършва с линия с остър ръб чрез наблюдаване на просвета на преминаващата светлина между ръба на линията и изпитваната повърхнина.


Определянето на отклонението от праволинейност на измервателните повърхнини се извършва визуално с краищна мярка с номинална дължина  $\approx 12$  mm.

Допустимите отклонения от равнинност и праволинейност на измервателните повърхнини трябва да бъдат не по-големи от 0,01 mm за дължина на нормирания участък 100 mm, но не по-малки от 0,004 mm за шублери със стойност на деление 0,05 mm и 0,02 mm и не по-малки от 0,007 mm за шублери със стойност на деление 0,1 mm.

### 6.3.2 Определяне на отклонението от успоредност на измервателните повърхнини.

Отклонение от успоредност на измервателните челюсти за външни размери се извършва в не по-малко от три положения на рамката по целия обхват на скалата.

Отклонението от успоредност се определя с краищни мерки и измервателно телче с номинален размер 5 mm, както е показано на Фиг.1.

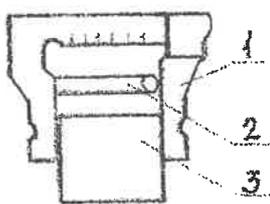

- 1 - плоскоцилиндрични челюсти;
- 2 – измервателно телче;
- 3 – краищна мярка

Фиг.1

Отклонението от успоредност се определя от най-голямата разлика между измерените разстояния, като то не трябва да бъде по-голямо от дадените стойности в таблица П2-1, Приложение 2.

### 6.3.3 Определяне на грешката на показанията.

Грешката на показанията на шублерите се определя на нулево показание и показания, получени на не по-малко от три точки, равномерно разположени по дължината на основната скала и скалата на нониуса.

Грешката на показанията на шублерите за външни измервания се определя с краищни мерки. Шублера се нагласява на нужния размер с краищни мерки и при постоянен измервателен натиск се определя съвпадението на чертите на основната скала и нониуса. Размерът на краищните мерки се подбира така, че определянето на грешката да се извършва при различни черти от скалата на нониуса.

Определянето на грешката на показанията на шублерите с челюсти за вътрешни измервания се извършва с гивни с диаметър 10,000 и 90,000 mm (110,000 mm), като при постоянен измервателен натиск се определя съвпадението на чертите на основната и нониусната скала.

Границите на допустимите грешки са съгласно таблица П2-2, Приложение 2.

#### 6.4 Обработване на резултатите от проверката

6.4.1 Изчисляване на абсолютна грешка на измерване по формула (1):

$$\Delta l_i = l_i - l_{ref.} \quad (1)$$

където:

$i$  – брой на измерванията;

$l_i$  - стойност на  $i$ -тото измерване, mm;

$l_{ref.}$  - референтна стойност на краищната мярка (гладка гривна), mm.

6.4.2 Заключение от проверката

Проверяваното СИ е годно за използване, ако е изпълнено условието:

$$\Delta l_i \leq \Delta l_{доп.} \quad (2)$$

където:

$\Delta l_{доп.}$  - допустима грешка,  $\mu\text{m}$ .

При установено несъответствие СИ се маркира със знак за забрана съгласно изискванията на [8] и се издава известие за негодност съгласно изискванията на [9].

### 7 ОФОРМЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКА

Данните от извършената проверка се записват в протокол от метрологична проверка, който отговаря на изискванията на [9]. Образец на протокола е показан в Приложение 1.

На СИ, които отговарят на изискванията на настоящата методика, се издава свидетелство за проверка съгласно изискванията на [9] и се маркират със знак за годност съгласно изискванията на [8].

На СИ, които не отговарят на изискванията на настоящата методика, се издава известие за негодност съгласно изискванията на [9] и се маркират със знак за забрана съгласно изискванията на [8].

### 8 ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

[1] УК.МО.ИК.072 Инструкция по качество. Изисквания към съдържанието на методиките в отдел "Метрологично осигуряване";

[2] СД Ръководство 99-ISO/IEC:2014 Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM);

[3] БДС 8.832-82 Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Шублерни уреди. Методи за проверка;

[4] БДС 5064-80 Български държавен стандарт. Инструменти измерителни с линеен нониус. Технически изисквания;

[5] УК.МО.ТБ.391 Инструкция за безопасност при работа с химични вещества и лабораторно оборудване в лаборатория МФХИ;

[6] ДБК.МО.ИБ.821 Инструкция за безопасна работа с химични реактиви, лабораторно оборудване, измервателна апаратура и спомагателни съоръжения в отдел "Метрологично осигуряване";

[7] Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (Част втора, Глава 15);

[8] УК.МО.ИК.049 Инструкция по качество. Знаци за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол на средствата за измерване в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

[9] УК.МО.ИК.061 Инструкция по качество. Отчетни документи от метрологичен контрол на средства за измерване в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

1

Форма на протокол от метрологична проверка

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй



ОТДЕЛ “МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ЛАБОРАТОРИЯ “МЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”

ПРОТОКОЛ ОТ МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА

№ \_\_\_\_\_

1. Административно проучване:

1.1. Наименование на СИ ..... тип ..... ид. № .....  
производител .....

1.2. Комплектност на СИ: .....

1.3. Метрологични характеристики:

Обхват: ..... mm; Стойност на деление: ..... mm;

Допустима абсолютна грешка:  $\pm$  .....  $\mu\text{m}$

1.4. Собственик на СИ: ..... Технологична идентификация .....

1.5. Вид на проверката: .....

1.6. Документ, по който е извършена проверката, и идентификация на използвания метод:  
УК.МО.МТ.913 Методика за метрологична проверка на шублери, сравнителен метод

2. Използвани еталони и спомагателни СИ

2.1. Работни еталони:

Наименование ....., № ..... свидетелство от калибриране № .....

2.2. Спомагателни СИ

Термометър, № ..... свидетелство от метрологична проверка № .....

3. Условия на проверката:

температура ..... °C; атмосферно налягане ..... kPa; отн. влажност .....

4. Техническо проучване: отговаря  / не отговаря  на изискванията

5. Метрологично изследване:

5.1.	Равнинност на работни повърхнини	Отговаря / Не отговаря	
5.2.	Праволинейност на работни повърхнини	Отговаря / Не отговаря	
5.3.	Успоредност на работни повърхнини	Отговаря / Не отговаря	
5.4.	Грешка на показанията	Отговаря / Не отговаря	
	Действителна стойност, mm	Измерена стойност, mm	Абсолютна грешка, mm
1			
2			
3			

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** СИ е метрологично ГОДНО /НЕГОДНО и се допуска /не се допуска за използване.

Срок на валидност на проверката: /дата, месец, година/

.....  
/дата/

Извършил проверката: .....  
/длъжност, име, фамилия и подпис/

### Таблицы с допустими отклонения

Таблица П2- 1

Елементи на челюстите	Допустими отклонения от успоредност		
	стойност на деление, mm		
	0,02	0,05	0,1
Образуващи на цилиндричните измервателни повърхнини и на плоските измервателни повърхнини на ръбовите челюсти за вътрешни размери	0,01	0,01	0,01
Плоски измервателни повърхнини	0,02/100	0,02/100	0,03/100

Таблица П2-2

Дължина на измерване, mm	Допустима грешка, μm
0	± 50
100	± 60
200	± 70
300	± 80
400	± 90
500	± 100
600	± 110
700	± 120
800	± 130
900	± 140
1000	± 150
1100	± 160
1200	± 170
1300	± 180
1400	± 190
1500	± 200
1600	± 210
1700	± 220
1800	± 230
1900	± 240
2000	± 250